

8540

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СТАНОЧНЫХ УЗЛОВ”

ГОЛОВКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
ВОСЬМИПОЗИЦИОННАЯ

Модель УГ9326-06

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УГ9326.0000.000-06РЭ

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Назначение	3
3 Основные технические данные	5
4 Комплект поставки	6
5 Указания мер безопасности	7
6 Устройство и принцип работы	7
7 Смазка	14
8 Транспортирование и установка головки	14
9 Возможные неисправности и методы их устранения	16
10 Особенности разборки и сборки при ремонте	16
11 Указания по эксплуатации	17
12 Контроль и испытания автоматической головки	18
13 Свидетельство о приемке	22
14 Свидетельство о входном контроле электрооборудования	22
15 Свидетельство о консервации	23
16 Свидетельство об упаковке	23
17 Гарантия поставщика	23
18 Сведения о содержании драгоценных материалов	23

Иzm.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	УГ9326.0000.000-06 РЭ	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Загорец							
Пров.	Косый			19.03.12				
Н. контр.	Довжик			15.06.12	Головка автоматическая восьмипозиционная	A	2	24
Утв.	Борисевич			29.01.2014	ОАО "ГЗСУ"			

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в изделии, вносимых изготовителем.

## ◆ ВНИМАНИЕ!

**ПРИСТУПАТЬ К НАЛАДКЕ, РАБОТЕ И РЕМОНТУ ГОЛОВКИ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С СОДЕРЖАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

В электросхеме станка, на который устанавливается головка, должно быть предусмотрено токовое реле со вставкой по току 2,5...3 А. **НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОЛОВКИ НА СТАНКЕ БЕЗ ТОКОВОГО РЕЛЕ СО ВСТАВКОЙ ПО ТОКУ 2,5...3 А КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА**. Не выполнение этого требования, приводит к нарушение циклической работы станка и заклиниванию поворотной части головки. В этом случае за неисправность головки завод-изготовитель ответственности не несет и гарантийный ремонт не производит.

В станках, на которые устанавливаются головки, применяются различные системы ЧПУ. Поэтому при наладке головки на станке может возникнуть необходимость регулировки датчика 29 для посадки и правильной фиксации поворотной части головки с перебегом относительно заданной позиции на 3...5 градусов. При необходимости, эта величина устанавливается поворотом датчика 29, предварительно сняв кожух и ослабив крепежные винты датчика. Если для регулировки не хватает угла поворота датчика, то необходимо повернуть и фланец 31, предварительно ослабив крепежные винты фланца.

### 1 Введение

В руководстве освещаются вопросы по установке, пуску, использовании, уходу и обслуживанию восьмипозиционной автоматической головки и содержатся сведения об ее конструкции, позволяющие рационально использовать головку.

Соблюдение правил ухода и обслуживания головки позволит длительное время сохранять первоначальную точность и предотвратить преждевременный износ и поломку.

При эксплуатации головки необходимо строго придерживаться предписаний и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве.

### 2 Назначение

Головка автоматическая восьмипозиционная служит для автоматической индексации режущих и вспомогательных инструментов, устанавливаемых в инструментальном диске с горизонтальной осью поворота. Головка автоматическая восьмипозиционная предназначена для оснащения токарных станков с различными системами числового программного управления.

Общий вид изделия с основными размерами (без компенсатора) изображен на рисунке 1.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Лис
					УГ9326.0000.000-06 РЭ

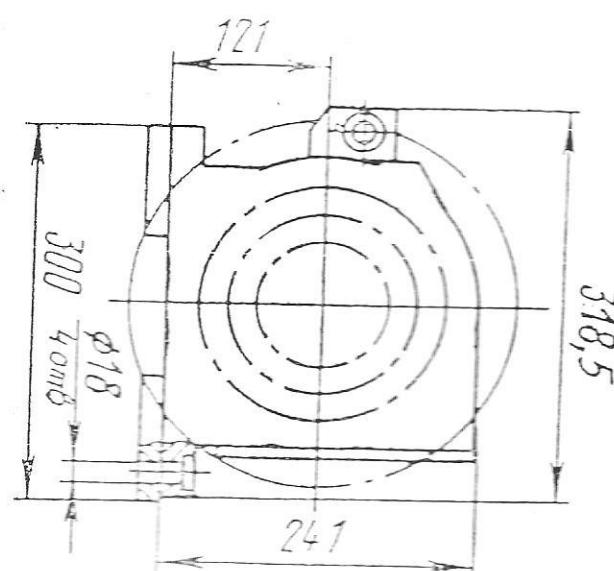
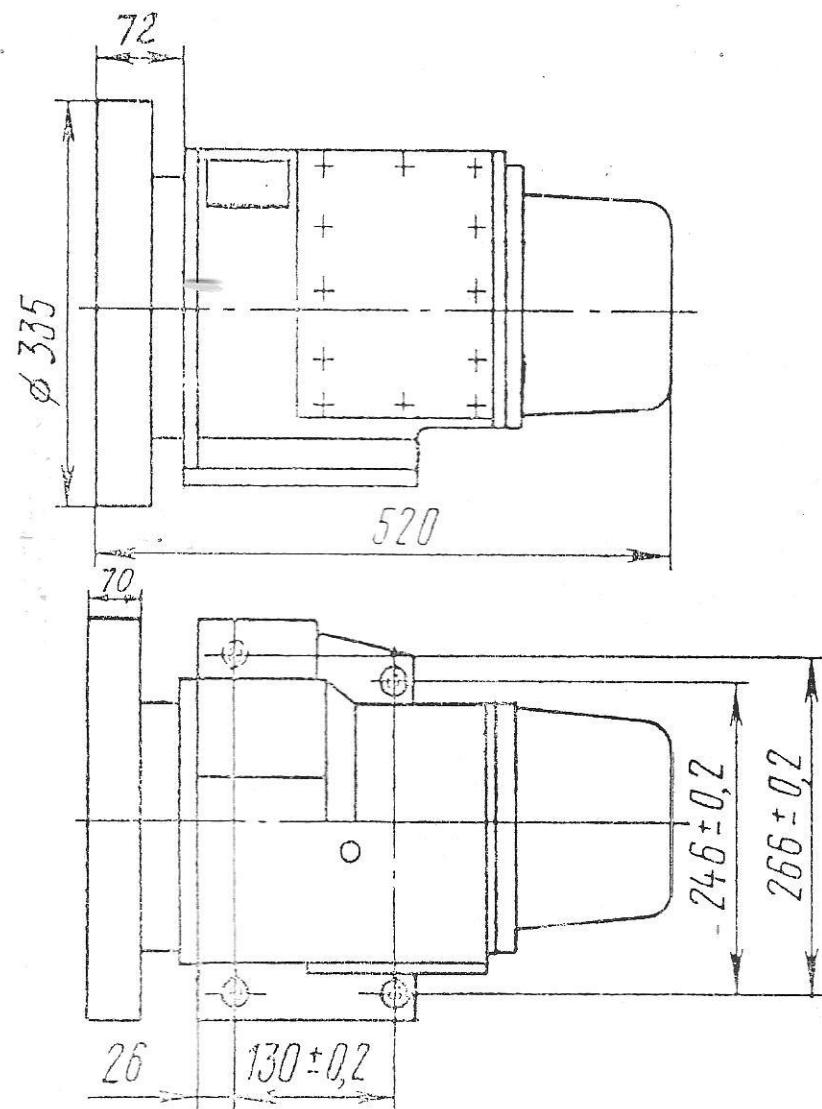


Рис. 1. Общий вид головки автоматической восьмипозиционной

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

УГ9326.0000.000-06 РЭ

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Головка автоматическая восьмипозиционная имеет одностороннее направление поворота инструментального диска – против часовой стрелки, если смотреть на торец диска.

#### 3.1.1 Основные технические данные:

- расстояние от базовой плоскости до оси головки, мм	121
- количество позиций	8
- диаметр отверстия в диске под резцодержатели по ГОСТ24900, мм	40H7
- максимальный допустимый опрокидывающий момент от усилия резания, кН·м	2,8*
- стабильность индексации головки, мкм:	5
а) в радиальном направлении	10
б) в осевом направлении	
- габаритные размеры, не более, мм (без резцодержателей):	500
а) длина	335
б) ширина	335
в) высота	
- масса, кг, не более	115

#### 3.1.2 Основные технические данные электрооборудования головки:

- род тока питающей сети	переменный трехфазный
- частота тока, Гц	50±0.5
- напряжение, В	380±38
- напряжение цепи управления, В	24±2.4
- тип электродвигателя привода головки (встраиваемое исполнение)	АИРВ63В4У3
- мощность электродвигателя, кВт	0,37
- синхронная частота вращения электродвигателя, мин <sup>-1</sup>	1500
- тип магнитоуправляемых контактов в датчике положения	КЭМ-2Б

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Лист
					УГ9326.0000.000-06 РЭ

**Примечания:**

1 \* Для безотказной работы головки на станке момент от усилия резания не должен превышать максимального допустимого опрокидывающего момента.

2 По особому заказу электрооборудование может быть изготовлено на другие стандартные параметры.

3 Допускается использование электродвигателя другого типоразмера с параметрами не ниже указанных.

3.2 Максимальный дисбаланс – 2 кг·м.

3.3 Максимальная масса режущих и вспомогательных инструментов не должна превышать 45 кг. При использовании менее 8-ми позиций резцодержатели необходимо устанавливать равномерно по всему диску головки (для уменьшения дисбаланса и износа подвижной части головки).

3.4 Частота циклов работы головки должна составлять не более 60 циклов в час. Цикл – переход с позиции на позицию.

#### 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность головки должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
УГ9326-06	Головка автоматическая восьмипозиционная	1	
<u>Документы</u>			
УГ9326.0000.000 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
Поставляются по заказу за отдельную плату			
УГ9326.0000.009	Компенсатор	1*	*Толщина дана с припуском на пригонку
УГ9326.0000.010	Компенсатор	1*	
291.341.121	Резцодержатель с перпендикулярным пазом	3	По согласованию допускается поставка другого количества и других типоразмеров резцодержателей
291.341.221	Резцодержатель с параллельным пазом		
291.342.132	Резцодержатель для осевого инструмента	3	
291.342.222	Резцодержатель для осевого инструмента со смещенной осью	1*	* По заказу возможна комплектация переходными втулками с коническими отверстиями
1*		1*	

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Лист
					УГ9326.0000.000-06 РЭ

## 5 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В состав автоматической головки входит инструментальный диск, корпус, включающий привод головки, механизм фиксации и датчик положения.

Конструкция узлов см. раздел 7, инструментальный диск изображен на рис. 3.

## 6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность труда при использовании головок модели УГ9326-06 на токарных станках с ЧПУ достигается соответствием станков требованиям ГОСТ 12.2.009.

6.1 Персонал, допущенный в установленном на предприятии порядке к работе на станке с головкой автоматической, а также к его наладке и ремонту, обязан:

- быть обучен правилам техники безопасности в соответствии с инструкциями завода-заказчика, разработанными на базе типовых требований по охране труда;
- изучить правила, изложенные в настоящем руководстве.

6.2 Персонал, обслуживающий электрооборудование головок, должен иметь допуск к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В, а также знать электрооборудование головок и станка, на котором установлена головка, принципы их работы.

6.3 Головки, установленные на станке, должны быть заземлены.

Напряжение, измеренное между зажимом РЕ в станке и узлом заземления в головке должно быть не более 3,3В.

6.4 Нельзя проводить ремонтные и монтажные работы на головке под напряжением. При таких работах вводной выключатель в шкафу электрооборудования станка должен быть отключен и заперт специальным устройством.

6.5 Транспортирование и установка головки.

6.5.1 Для перемещения головок следует применять рым-болт, устанавливаемый в резьбовое отверстие на корпусе головки (см. рис. 6). Грузоподъемное устройство и стропы надо выбирать в соответствии с массой головки. После установки головки рым-болт необходимо демонтировать.

6.5.2 Расконсервацию головки следует производить в соответствии с требованиями безопасности ГОСТ 9.014.

6.6 Подготовка головки к работе.

6.6.1 Для установки первой (рабочей) позиции головки соосно оси шпинделья станка необходимо использовать компенсатор.

6.6.2 Перед включением головки необходимо надежно закрепить режущий и вспомогательный инструмент, заземлить головку и проверить качество заземления согласно п. 6.3 настоящего руководства.

6.6.3 Во избежание ударов головки о смежные узлы станка проверить правильность положения ограничительных кулачков на продольной и поперечной линейках станка, проверить правильность составления и обработки управляющих программ в покадровом режиме.

6.6.4 При наладке и работе станка частота циклов работы головки должна составлять не более 60 циклов в час. Цикл – переход с позиции на позицию.

6.6.5 Проверить надежность фиксации поворотной части головки в зажатом состоянии при выключенном приводе.

И.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
------	------	-------------	-------	------

УГ9326.0000.000-06 РЭ

Л

6.6.6 проверить отсутствие утечек СОЖ во время поворота диска.

6.7 Запуск головки производить после 8 часов нахождения головки в отапливаемом помещении с температурой воздуха 18°...20°C.

## 7 Устройство и принцип работы

### 7.1 Описание конструкции.

Конструкция головки показана на рисунке 2 и рисунке 3. Движение от электродвигателя 27, встроенного в гильзу 33 корпуса 34, посредством кулачковой муфты, выполненной на торце вала ротора 26 и водила 35 планетарного редуктора, сообщается блоку сателлитов 21. Один из них сопрягается с подвижным зубчатым колесом внутреннего зацепления 37, а другой – с подвижным зубчатым колесом 18, на ступице которого выполнен зубчатый венец и на который насажена полумуфта 3. Радиальной опорой служат подшипники 38 и 19.

Полумуфта 16 закреплена на корпусе 22 и сопрягается с полумуфтой 3, роликами 12. В ступице дет. 18 расположен пакет тарельчатых пружин 43, шайбы 7 и 8, насаженные на втулку 15. Натяжение тарельчатых пружин 43 усилием 1600 кг производится гайкой 9 на которую навинчена гайка 10, позволяющая установить выход корпуса 22 требуемой величины (S). Зачеканка гайки 9 в паз втулки 15, болт 5, установленный в один из пазов гайки 9 позволяет сохранить постоянство произведенной регулировки узла предварительного натяжения пакета тарельчатых пружин. К корпусу 22 прикреплены инструментальный диск 1 и фиксирующая полумуфта 42.

Вторая полумуфта 41 закреплена на корпусе головки. На торце гильзы 33 установлен датчик 29 углового положения инструментального диска, выполненный на герметичных магнитоуправляемых контактах (герконах) и соединенный с фланцем 2 корпуса 22 посредством валика 32 и муфты 30. Датчик защищен кожухом.

В нише корпуса помещаются набор клеммных зажимов и микровыключатель 24 контроля сцепления полумуфт 41 и 42.

Включение подачи СОЖ на инструментальный диск осуществляется при нажатии диском 1 на толкатель клапана 13, встроенного в коллектор 14 прикрепленный к корпусу головки.

### 7.2 Работа головки.

Работа головки осуществляется по циклу, при котором за исходное положение принято показанное на рисунке 2 зафиксированное положение: снятие усилия и расцепление муфт, поворот инструментального диска до заданной позиции, предварительная фиксация, сцепление муфт и сжатие их с необходимым усилием.

При пуске двигателя начинается вращение подвижного зубчатого колеса 18, полумуфты 3, которая проворачивает ролики 12. В результате этого движения происходит расцепление зажатых полумуфт 41 и 42 под действием пружины 17.

К окончанию расцепления приурочено соприкосновение уступа полумуфты 3 с упором 47 и выход фиксатора 46 из пазов фланца 44. При дальнейшем вращении привода происходит сцепление привода и корпуса.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

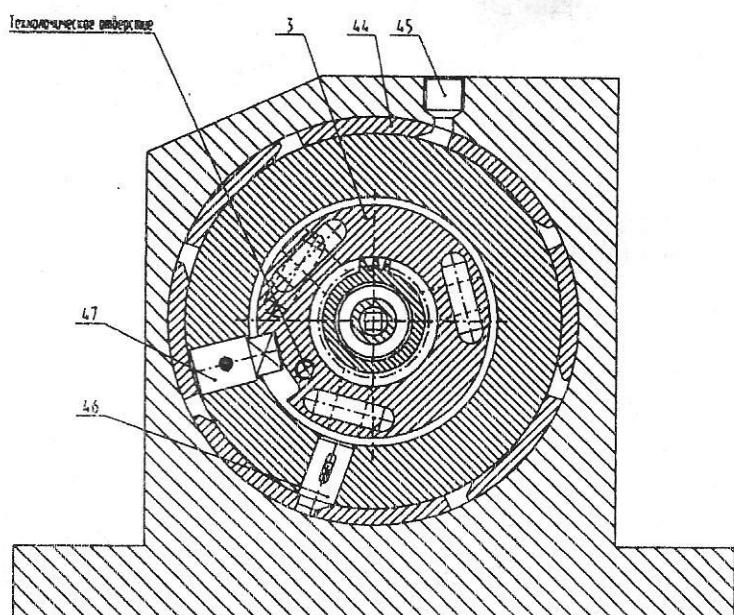
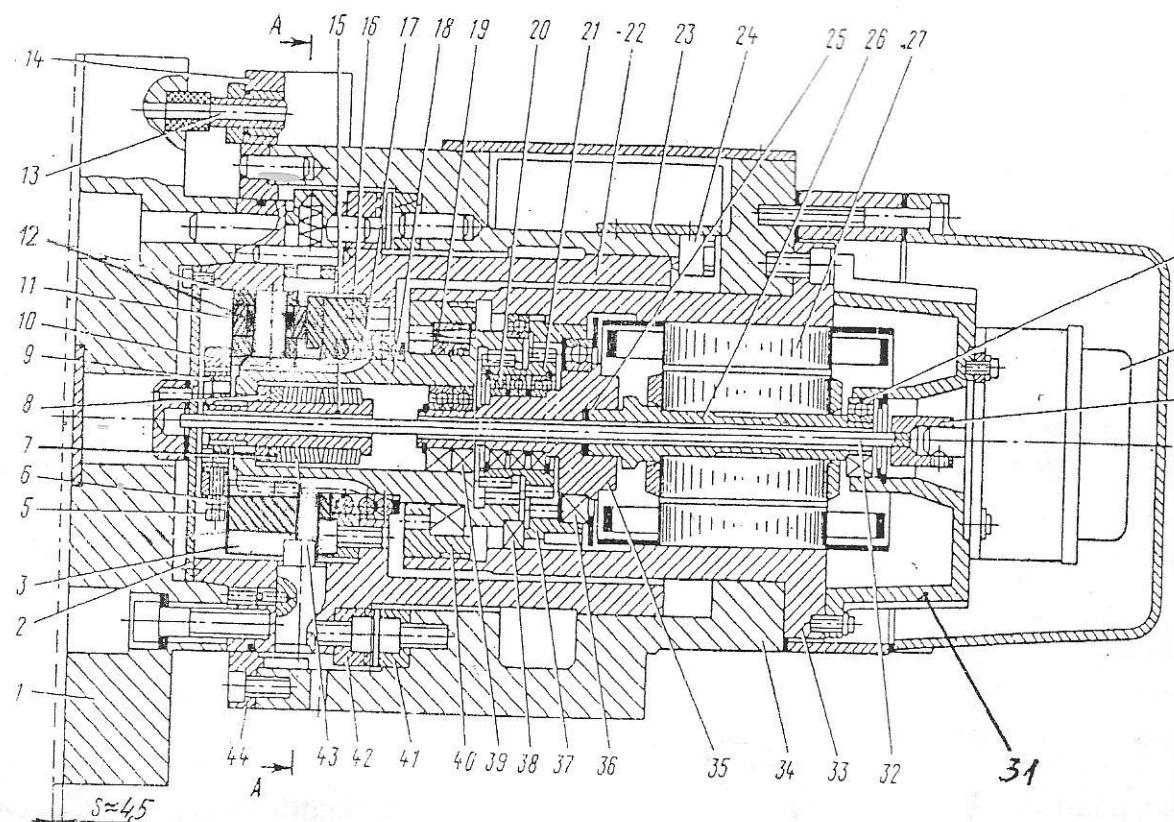


Рисунок 2 – конструкция головки автоматической многопозиционной

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	УГ9326.0000.000-06 РЭ

Когда инструментальный диск достигает необходимого углового положения, по команде датчика 29 осуществляется реверсирование двигателя, соответственно, изменение направления вращения деталей головки. При этом фиксатор 46 западает в паз фланца 44, кулачок освобождается и происходит расцепление привода и корпуса. Одновременно происходит выход роликов 12 полумуфты 3 из впадин полумуфты 16, а также осуществляется сцепление фиксирующих полу муфт 41 и 42 и создание на них необходимого натяга.

В конце цикла зажима ротор электродвигателя привода перестает вращаться. Через статор течет максимальный ток, приводящий к срабатыванию токового реле, которое вместе с предварительным сигналом от микропереключателя 24 управляет отключением электродвигателя привода. Токовое реле с вставкой по току 3 А должно быть предусмотрено в электросхеме станка.

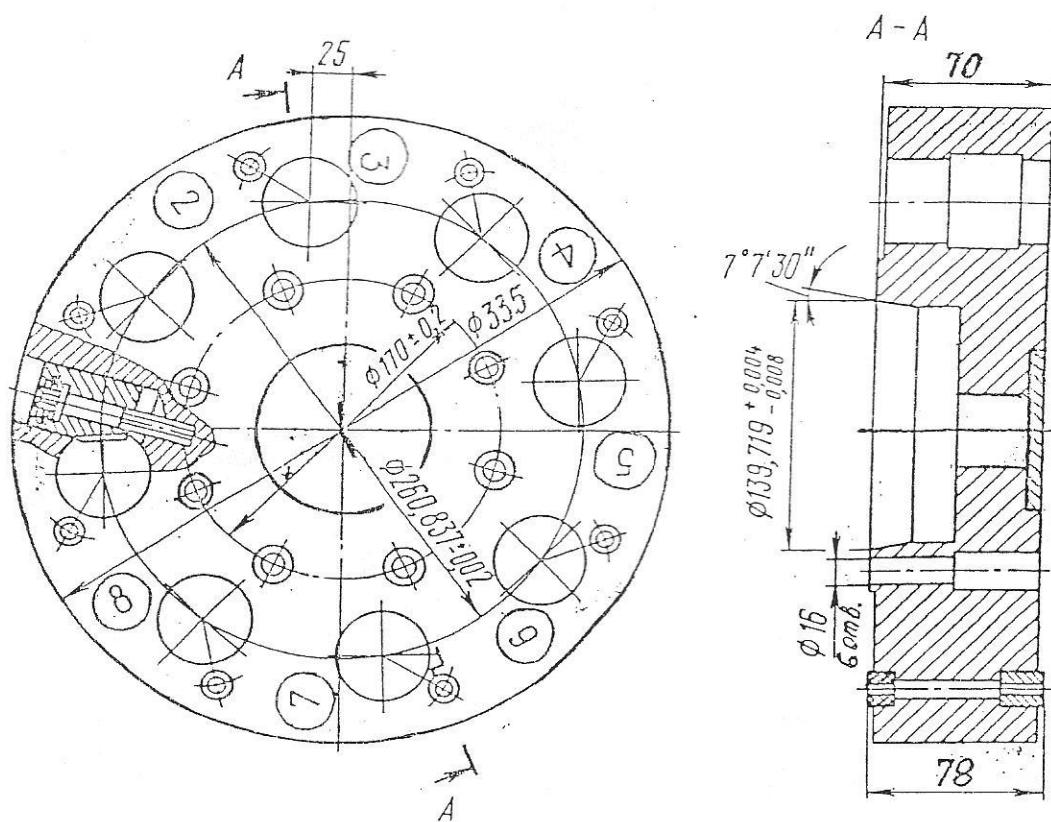


Рисунок 3 – Инструментальный диск шестипозиционный УГ9326.0300.000

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Лист
9					УГ9326.0000.000-06 РЭ

### 7.3 Основные регулировки.

7.3.1 Поворот шпинделя должен начинаться после полного выхода полумуфты 42 из зацепления с полумуфтой 41 корпуса 34 с образованием зазора между ними  $0,5 \pm 0,2$  мм. Эта величина устанавливается гайкой 10.

Особых указаний по разборке не требуется. При сборке привода необходимо пакет тарельчатых пружин сжать предварительно до 1600 кг. Сборку головки производить в положении зафиксированных полумуфт 41 и 42. Шарнирную полумуфту 3 установить на выходной вал редуктора, совместив технологические отверстия в деталях 3 и 4. Расфиксировать полумуфты. Расфиксация производится вращением ротора в направлении часовой стрелки, при этом гайка 10 должна быть наживлена. Произвести сжатие гайкой 10 полумуфт 41 и 42 вне позиций до соприкосновения, после чего произвести отжим этой же гайки на величину 1-го деления лунок на гайке 9, при этом обеспечивается минимальный зазор между полумуфтами. Занятое положение зафиксировать болтом 5 и гайкой 6. Проверить легкость вращения редуктора и шпинделя головки. Установить и зажать в первой позиции диска 1. В случае большого усилия, создаваемого тарельчатыми пружинами (большие усилия двигателя), необходимо отпустить гайку 10 до следующей лунки гайки.

7.3.2 Для правильной фиксации шпинделя необходимо его перебег относительно заданной позиции на  $3^\circ...5^\circ$ . Эта величина устанавливается поворотом фланца 2 или датчиком 29.

7.3.3 Микровыключатель 24 должен срабатывать за  $0,5...1,0$  мм до конца хода корпуса 22. Это достигается перемещением планки 23 микровыключателя.

### 7.4 Кинематическая схема.

Кинематическая схема головки приведена на рис. 4. 2К-Н имеет передаточное число  $i=100$ .

Основные параметры элементов кинематики приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Позиция на рис.4	Число зубьев	Модуль, мм	Коэф-нт смещения	Примечание
Колесо зубчатое	1	24	2,25	-	
Колесо зубчатое	2	30	2,25	+0,328	внутр.
Блок колес зубчатых	3	27	2,25	-	
Колесо зубчатое	4	33	2,25	+0,328	внутр.
Блок колес зубчатых	5	30	2,25	-	
Электродвигатель	6	-	-	-	Данные см. табл. 4

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	УГ9326.0000.000-06 РЭ	Лист
						11

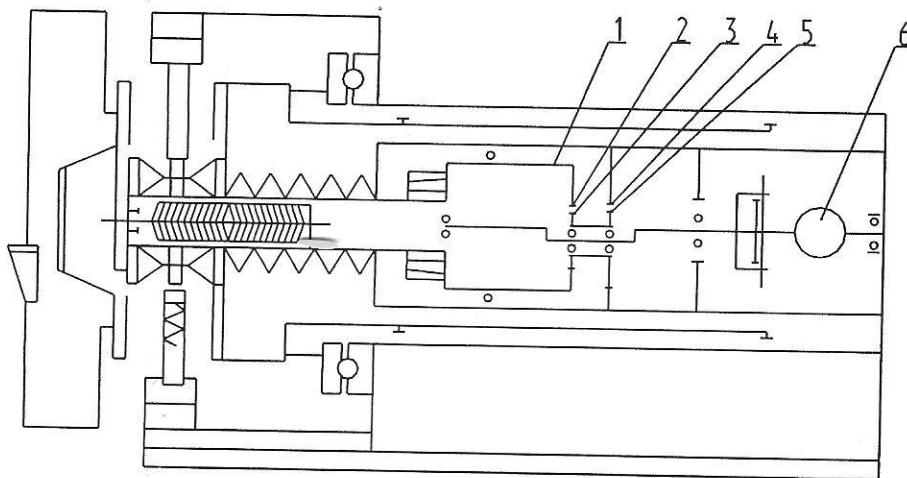


Рисунок 4. Кинематическая схема

### 7.5 Применяемые подшипники.

Применяемые подшипники указаны в таблице 3.

Таблица 3

Условное обозначение подшипников	Позиция на рис. 2	Кол-во	Размер, мм
Подшипники шариковые радиальные однорядные ГОСТ 8338-75			
5-1000916	38	1	80x110x16
1000905	20	3	25x42x9
1000911	36	1	55x80x13
203	39	2	17x40x12
Подшипник шариковый радиальный однорядный с защитными шайбами ГОСТ 7242-81			
80203	28	1	17x40x12
Подшипник роликовый конический радиально-упорный ТУ37.006.162-89			
2007113	19	1	65x100x23

### 7.6 Электрооборудование головки.

#### 7.6.1 Общие сведения


В головке установлен один асинхронный электродвигатель мощностью 0,37 кВт для привода инструментального диска.

В головке применяются следующие величины напряжения:

- силовая цепь - 3PEN ( $380 \pm 38$ ) В, ( $50 \pm 0.5$ ) Гц;
- цепь управления – ( $24 \pm 2,4$ ) В постоянного тока.


По классу защиты от поражения электрическим током электрооборудование относится к I классу по ГОСТ 12.2.007.0.

На рисунке 5.1 показана схема электрическая принципиальная, на рисунке 5.2 показана схема электрическая соединений, а в таблице 4 дан перечень элементов электрооборудования.

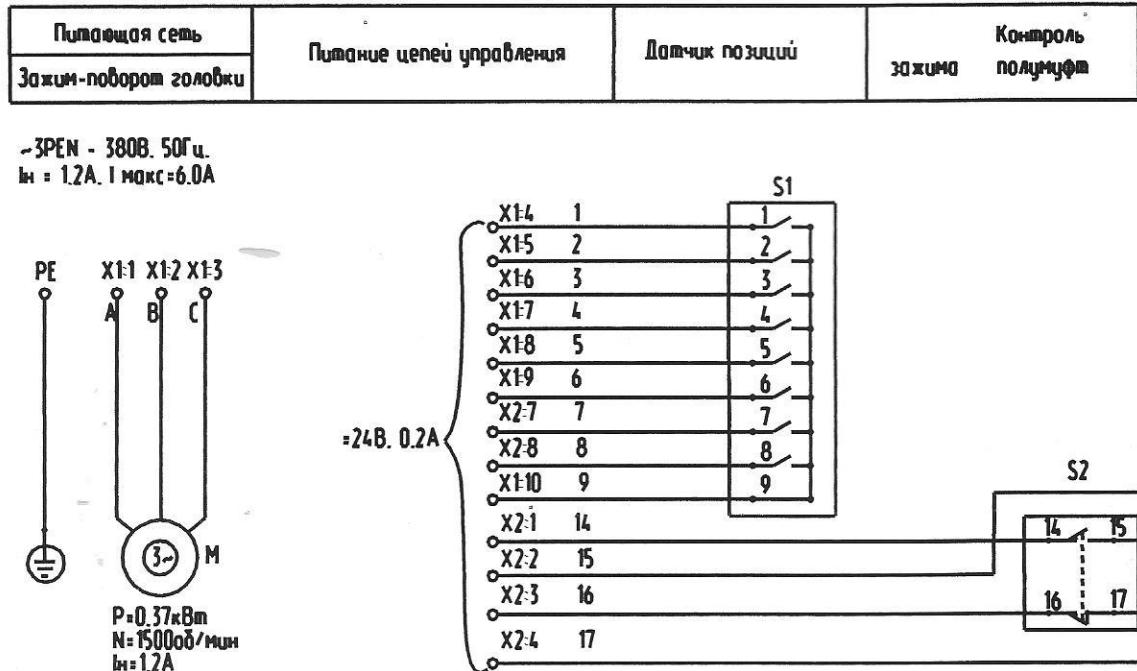

УГ9326.8000.000Э3

Рисунок 5.1 Схема электрическая принципиальная головки УГ9326

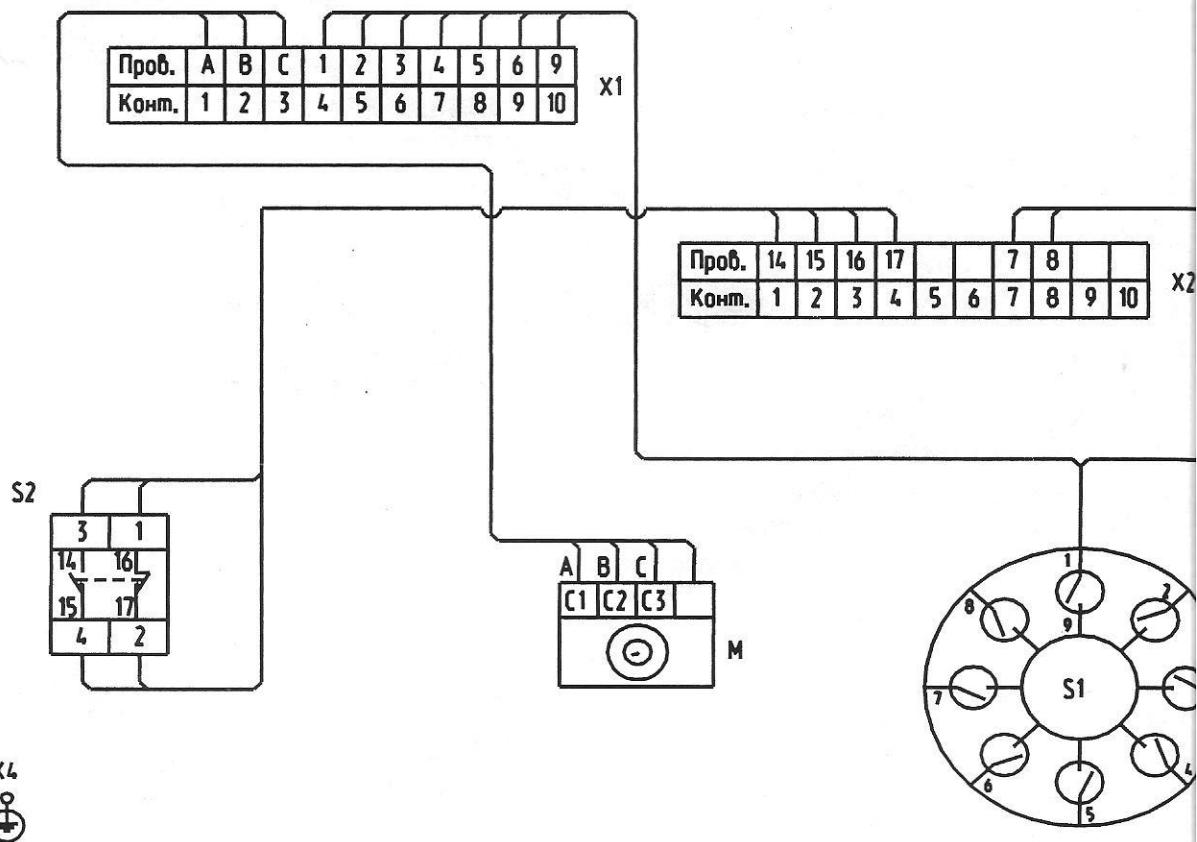

УГ9326.8000.000Э4

Рис. 5.2 Схема электрическая соединений головки УГ9326

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	УГ9326.0000.000-06 РЭ

Подключение головки к электрооборудованию станка должно производиться на клеммные колодки X1 и X3 в соответствии со схемой электрической соединений (см. рис. 5). Защиту от радиопомех, идущих от головки, потребитель обеспечивает в своих изделиях.

Таблица 4

Обозначение на рис. 4	Наименование	Кол-во	Примечание
M	Электродвигатель АИРВ63В4УЗ 1500 об/мин, 380 В	1	
S1	<i>Число датчик</i> Датчик УГ9324.0200.000-09	1	Допускается применять переключатель ПКГ-6 ТУ16-526.42 77
S2	Выключатель путевой ВП61-21А111112-00УХЛ3.2 ТУ-16-642.021-84	1	

7.6.2 В головке установлен датчик УГ9324.0200.000-09.

Датчик выдает информацию о позиции, занимаемой автоматической головкой в любой момент времени вращения диска головки.

В качестве коммутирующих контактов в датчике применены герконы КЭМ-2Б ОДО.360.038ТУ. Контакт датчика срабатывает при прохождении мимо него управляющего устройства, вращающегося вместе с валом датчика. При этом зона срабатывания очередного контакта находится за зоной отпускания предыдущего контакта, т.е. контакты срабатывают без перекрытия.

Датчик состоит из литого алюминиевого корпуса, контактного устройства, флагка с постоянным магнитом, вала, установленного в подшипник скольжения, и крышек. При вращении вала магнит проходит мимо герконов, расположенных в корпусе, приводя к их поочередному срабатыванию и отпусканью, тем самым осуществляется выдача информации о позиции головки.

Датчик крепится к фланцу привода головок. Вал датчика соединен с крышкой 2 (в соответствии с рисунком 2) корпуса 22 посредством валика 32 и муфты 30. Датчик защищен кожухом. Для уменьшения величины перебега механизма предварительной фиксации головки относительно заданной позиции в корпусе датчика и фланце привода имеются овальные регулировочные отверстия.

Монтаж и эксплуатация датчика должны производиться в соответствии с действующими правилами устройства электрических установок.

Контрольно-профилактическая работа по датчику проводится объеме планово-предупредительных ремонтов электрооборудования станка, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Перечень контрольно-профилактических работ:

- проверка электрической схемы;
- удаление с поверхности датчика стальных опилок, пыли и других ферромагнитных предметов, привлеченных полем;
- проверка крепления датчика.

Периодический осмотр датчика, а также осмотр датчика, бездействующего более 30 дней, должен проводится электромехаником в соответствии с "Правилами технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий". Периодический осмотр датчика проводится не реже

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
------	------	-------------	-------	------

УГ9326.0000.000-06 РЭ

Лист

14

1 раза в 2 года.

При периодическом осмотре проверяется:

- крепление флагка на валу;
- крепление магнита;
- четкость работы датчика.

Характерные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 5

Таблица 5

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Контакты геркона не размыкаются при выведении магнита из зоны срабатывания соответствующего контакта	Приварились контакты геркона	Заменить геркон
Контакты геркона не замыкаются при вращении вала, когда магнит попадает в зону срабатывания соответствующего геркона	Изменилось положение магнита Неисправен геркон	Отрегулировать положение магнита Заменить геркон

Для замены геркона необходимо снять крышки датчика. Затем отпаять выводы геркона и заменить его. Установить крышки на место.

## 8 Смазка

Смазке подлежат следующие устройства головки: подшипники электродвигателя, детали планетарного редуктора, все подшипники качения и скольжения, предварительный фиксатор и фиксирующие полумуфты.

Перед смазкой все детали должны быть тщательно промыты и очищены от старой смазки и загрязнений, для чего необходима разборка головки.

Для смазки планетарного редуктора, подшипников качения и скольжения, поверхности фиксирующих полумуфт рекомендуется смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

Для безотказной работы головки необходимо один раз в смену производить смазку механизма предварительной фиксации через масленку 45 (см. рис. 2) в количестве 5...8 см<sup>3</sup> масла И-30 А ГОСТ 20799-88.

Аналогами указанной смазки являются:

- ЦИАТИМ 201;
- Aeroshell Grease 4DTD – 825 A (Великобритания);
- NBU 15 (Германия);
- MJL-Gr – 3278 A (США)

## 9 Транспортировка и установка головки

### 9.1 Распаковка.

При распаковке снимают верхний щит ящика, избегая повреждения головки распаковочным инструментом.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	УГ9326.0000.000-06 РЭ	Лист
						15

## 9.2 Транспортировка.

Транспортирование осуществляется в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6, и при соблюдении правил, изложенных в разделе 6.5 настоящего руководства. Для перемещения головок следует применять рым-болт, устанавливаемый в резьбовое отверстие на корпусе головки. Грузоподъемное устройство и стропы надо выбирать в соответствии с массой головки. После установки головки рым-болт необходимо демонтировать.

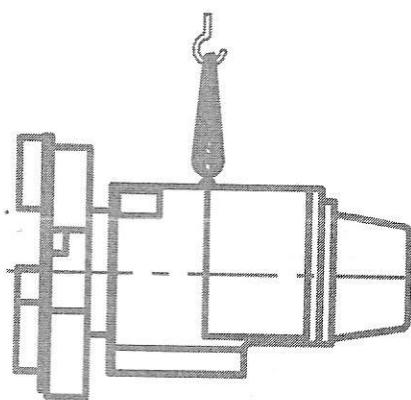


Рисунок 6. Схема транспортирования

## 9.3 Удаление антикоррозионных покрытий.

Расконсервацию головки следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.

Перед установкой с поверхности головки удаляют антикоррозионные покрытия, применяя деревянные лопаточки и салфетки, смоченные уайт-спиртом. Очищенные поверхности необходимо немедленно покрыть тонким слоем масла И-30А ГОСТ 20799.

### 9.4 Установка и подготовка головки к работе.

9.4.1 Для установки первой (рабочей) позиции головки соосно оси шпинделя станка необходимо использовать компенсатор.

9.4.2 Перед включением головки необходимо надежно закрепить режущий и вспомогательный инструмент, заземлить головку и проверить качество заземления согласно п. 6.3 настоящего руководства.

9.4.3 Во избежание ударов головки о смежные узлы станка проверить правильность положения ограничительных кулачков на продольной и поперечной линейках станка, проверить правильность составления и обработки управляющих программ в покадровом режиме.

9.4.4 При наладке и работе станка частота циклов работы головки должна составлять не более 60 циклов в час. Цикл – переход с позиции на позицию.

9.4.5 Проверить надежность фиксации поворотной части головки в зажатом состоянии при выключенном приводе.

9.4.6 проверить отсутствие утечек СОЖ во время поворота диска.

9.4.7 Запуск головки производить после 8 часов нахождения головки в отапливаемом помещении с температурой воздуха 18°...20°C.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

## 10 Возможные неисправности и методы их устранения

При работе головки могут возникнуть неисправности и сбои, вызванные нарушением указаний по уходу и обслуживанию.

Перед устранением неисправностей необходимо ознакомится с разделом 6 настоящего руководства и перечнем основных возможных неисправностей, приведенных в таблице 6. При совпадении характера неисправностей с описанной пользуются предлагаемыми методами устранения.

Таблица 6

Неисправность	Причина	Метод устранения
Нет поиска заданной позиции автоматической головки	Обрыв соединительных проводов цепи управления Неисправен геркон	Устранить место обрыва Заменить соответствующий геркон исправным
При реверсе электродвигателя инструментальный датчик имеет большой угол реверса до предварительной фиксации	Нарушена регулировка по углу разворота датчика положения	Правильно выставить и надежно закрепить датчик
Нет команды от микровыключателя контроля зажима	Обрыв соединительных проводов Повреждение микровыключателя Нарушена регулировка положения микровыключателя	Устранить место обрыва Заменить микровыключатель Отрегулировать и закрепить планку микровыключателя
Нет подачи СОЖ на рабочую позицию	Засорение каналов подвода СОЖ	Каналы продуть сжатым воздухом,

## 11 Особенности разборки и сборки при ремонте

Особых указаний по разборке головок не требуется.

При сборке необходимо обязательное выполнение пунктов раздела 7.3 настоящего руководства.

11.1 Методика предварительного нагружения тарельчатых пружин.

Сборка узла осуществляется в соответствии с рисунком 7.

На втулку 7 в соответствующем рисунку порядке насаживаются 18 тарельчатых пружин 5 и две установочные шайбы 3 и 4. Набранный пакет устанавливается в зубчатое колесо 2, которое вставляется в стакан 6. На переходной проставок 8 устанавливается динамометр 9, который зажимается винтом 10 до создания необходимого усилия зажима – 1600  $+100$  кг.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Лист
					УГ9326.0000.000-06 РЭ

## 10 Возможные неисправности и методы их устранения

При работе головки могут возникнуть неисправности и сбои, вызванные нарушением указаний по уходу и обслуживанию.

Перед устранением неисправностей необходимо ознакомится с разделом 6 настоящего руководства и перечнем основных возможных неисправностей, приведенных в таблице 6. При совпадении характера неисправностей с описанной пользуются предлагаемыми методами устранения.

Таблица 6

Неисправность	Причина	Метод устранения
Нет поиска заданной позиции автоматической головки	Обрыв соединительных проводов цепи управления Неисправен геркон	УстраниТЬ место обрыва Заменить соответствующий геркон исправным
При реверсе электродвигателя инструментальный датчик имеет большой угол реверса до предварительной фиксации	Нарушена регулировка по углу разворота датчика положения	Правильно выставить и надежно закрепить датчик
Нет команды от микровыключателя контроля зажима	Обрыв соединительных проводов Повреждение микровыключателя Нарушена регулировка положения микровыключателя	УстраниТЬ место обрыва Заменить микровыключатель Отрегулировать и закрепить планку микровыключателя
Нет подачи СОЖ на рабочую позицию	Засорение каналов подвода СОЖ	Каналы продуть сжатым воздухом,

## 11 Особенности разборки и сборки при ремонте

Особых указаний по разборке головок не требуется.

При сборке необходимо обязательное выполнение пунктов раздела 7.3 настоящего руководства.

11.1 Методика предварительного нагружения тарельчатых пружин.

Сборка узла осуществляется в соответствии с рисунком 7.

На втулку 7 в соответствующем рисунку порядке насаживаются 18 тарельчатых пружин 5 и две установочные шайбы 3 и 4. Набранный пакет устанавливается в зубчатое колесо 2, которое вставляется в стакан 6. На переходной проставок 8 устанавливается динамометр 9, который зажимается винтом 10 до создания необходимого усилия зажима – 1600  $+100$  кг.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Лист
					УГ9326.0000.000-06 РЭ

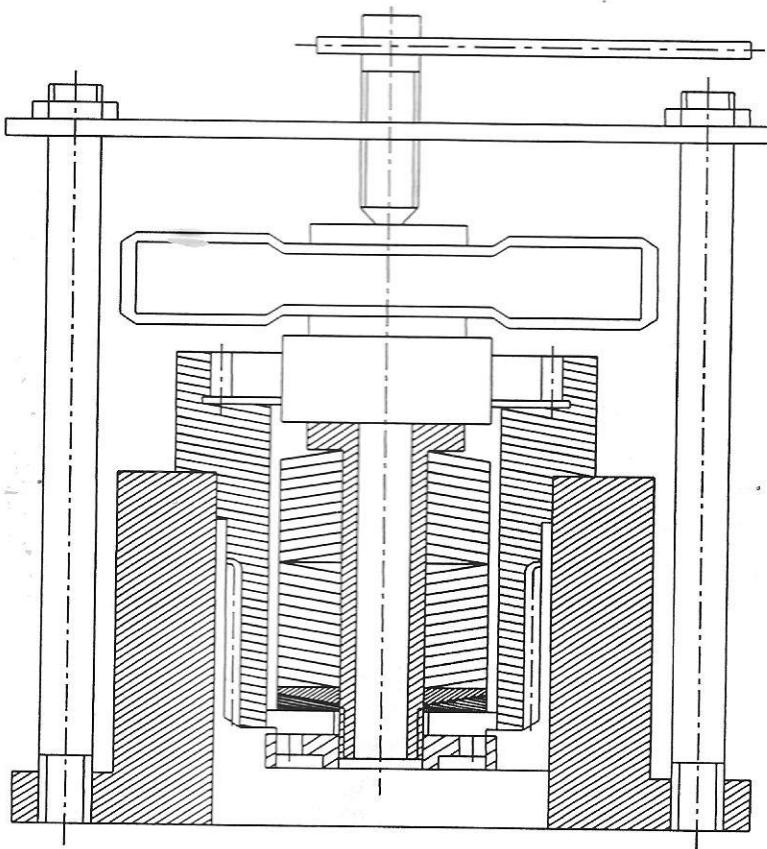


Рисунок 7. Сборочный узел для предварительного нагружения пакета тарельчатых пружин

В этом положении снизу навинчивается до упора гайка 1 на втулку 7. После чего производится снятие усилия и расфиксация динамометра.

Для сохранения постоянства произведенного нагружения тарельчатых пружин, необходимо зачеканить гайку 1 в паз втулки 7.

## 12 Указания по эксплуатации

Головка предназначена для работы на станках в цехах механической обработки различных отраслей промышленности.

Температура в помещении, где они устанавливаются, должна быть в пределах от 15 до 40 °C, относительная влажность не более 80%.

Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. Возможно присутствие в окружающем воздухе чугунной и алюминиевой пыли.

Допустимый уровень вибрации:

- частота – 150...260 Гц;
- амплитуда – до 15 мкм

Для охлаждения инструмента нельзя применять жидкости с агрессивными примесями. Водородный показатель охлаждающей жидкости должен быть в пределах Рн = 8...8,5.

Все сведения о ремонте заносятся в формуляр сведений о ремонте станка, на котором устанавливается головка.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

УГ9326.0000.000-06 РЭ

Лист

18

### 13 Контроль и испытание автоматической головки

Контроль и испытание автоматической головки осуществляется в соответствии с техническими условиями на головку, а также согласно таблиц 7, 8, 9, 10, 11 и рисунков 8, 9, 10, 11, 12.

Таблица 7

Контролируемый параметр	Метод проверки	Допуск, мкм	Фактическое отклонение, мкм
Стабильность фиксации головки: а) в радиальном направлении; б) в осевом направлении	На стенде 1 (рисунок 8) установить головку 2 и индикаторы 3 и 4 так, чтобы их измерительные наконечники касались поверхности эталонной оправки 5, закрепленной на одной из позиций головки и были направлены перпендикулярно торцу – у индикатора 4, и перпендикулярно образующей – у индикатора 3. Показания индикаторов фиксировать при повороте головки на 360°. Отклонения определить как наибольшую алгебраическую разность показаний индикаторов пяти измерений по каждой координате. Измерения проводить на всех позициях головки. Допускается поэлементная проверка каждым индикатором.	a) 5  б) 10	5  10

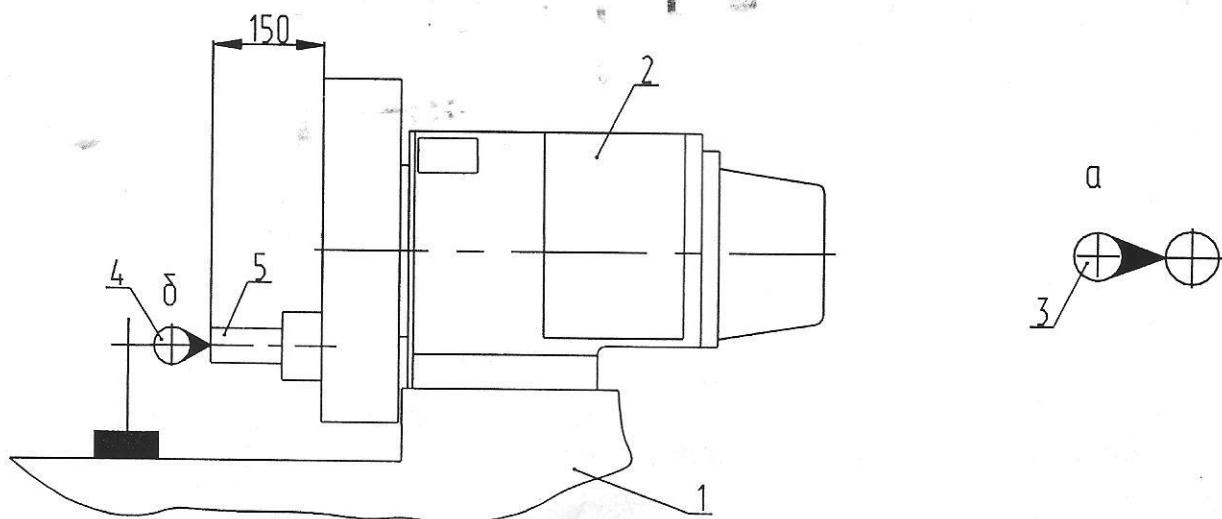


Рисунок 8 – Схема проверки 1

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	УГ9326.0000.000-06 РЭ	Лист
						19